

3



**DEGRADO**  
A. esfoliazione pittura di facciata

**INTERVENTO**  
A. asportazione della pittura e ripristino come esistente (decorazione e colore)

4



**DEGRADO**  
A. distacco dell'intonaco dal muro e presenza di macchie ed aloni di umidità  
B. cattivo stato di conservazione dell'infisso in legno  
C. esfoliazione pittura di facciata

**INTERVENTO**  
A. rimozione intonaco non coeso e stesura nuovo intonaco  
B. riparazione e nuova tinteggiatura infisso in legno  
C. asportazione della pittura e ripristino come esistente (decorazione e colore)

8



**DEGRADO**  
A. esfoliazione della pittura su parte interna e presenza di aloni di umidità

**INTERVENTO**  
A. asportazione della pittura e ripristino come esistente (decorazione e colore)

7



**DEGRADO**  
A. alterazioni cromatiche della tinteggiatura

**INTERVENTO**  
A. pulizia generalizzata e rimozione della parte distaccante (pellicola) e ripristino come esistente (decorazione e colore)

5



**DEGRADO**  
A. distacco puntuale della punteggiatura

**INTERVENTO**  
A. pulizia della superficie e asportazione pittura e ripristino pittura con decorazioni come esistente

1



**DEGRADO**  
A. distacco dell'intonaco dal muro e presenza di macchie ed aloni di umidità  
B. cattivo stato di conservazione dell'infisso in legno  
C. esfoliazione pittura di facciata

**INTERVENTO**  
A. rimozione intonaco non coeso e stesura nuovo intonaco  
B. riparazione e nuova tinteggiatura infisso in legno  
C. asportazione della pittura e ripristino come esistente (decorazione e colore)

6



**DEGRADO**  
A. sfaldamento dell'intonaco dal muro


**INTERVENTO**  
A. rimozione intonaco non coeso e stesura nuovo intonaco

2



**DEGRADO**  
A. distacco dell'intonaco dal muro e presenza di macchie ed aloni di umidità  
B. degrado generalizzato della grata d'ingresso

**INTERVENTO**  
A. rimozione intonaco non coeso e stesura nuovo intonaco  
B. pulizia, rimozione, tinteggiatura della grata con colori come esistente

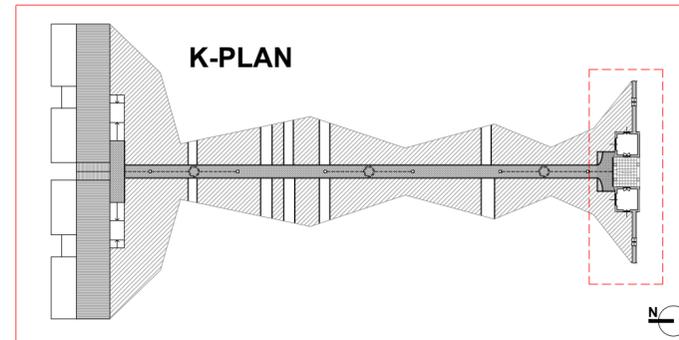

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO</b><br>Via Enrico Toti<br>Comune Dairago |   | <b>STATO DI FATTO - PROGETTO</b><br>rilievo del degrado ed intervento<br>utilizzo di coni ottici |
| <b>S 1:100</b>  | <b>PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO</b>  |  |
| 10 marzo 2019   | arch. Benvenuti Ciro Antonio<br>dott.ssa Merati Eleonora  | <b>studio di architettura bollati</b><br>architetto paolo bollati                                |
| <b>T04</b>  | Sede operativa: Legnano (20025) piazza IV Novembre n° 5 - t/f 0331.455.165<br>Sede legale: Castellanza (21053) v.le Italia n° 17 - P.iva 02041260122 - C.f. BLLPLA65C31B300T - Ord. Architetti Varese n° 1112<br>www.studiobollati.it - info@studiobollati.it - paolo.bollati@studiobollati.it - paolo.bollati@pec.it |  |